

Top	Verband	Abhilfe
114/115 R 4001	Geräusch an der Trennwand. (Taxi)	1. Trennwand auf den neuesten Stand bringen. S.J. Nr. 110 Oktober 1968 2. Das einstellen nach oben geschleift durch unterlegen von Forakeilen unter die Laufschienen der Sitzbank.
114/115	Verbindungsstelle von Scheibenwischermotor steht am Luftschlauch zur linken Ringdüse an.	1. Am Luftschlauch Filz aufkleben 2. Luftschlauch um etwa 20 mm kürzen

114/115

Ringdüse oder Luftschlauch macht
Geräusch

1. Haltefeder ist nicht richtig ein-
gehängt. Richtig einhängen.

4/115
'109

Vorderkotflügel macht oben an der
ersten Schraube Geräusche.

1. Schraube nachziehen

2. Gummiplatte unterlegen

3. Öl einspritzen

Typ	Ursache	Abhilfe
114/115 108	Geräusch im Fahrgastraum	1. Abstand von Mutablage zum Rückwandfenster Gummi richtig stellen. 7 mm
114/115	Geräusch an Chromblende	1. Abstand von Chromblende zur Dachbeplankung richtig stellen. 8 -10 mm 2. Clipse auswechseln. Teilen. 115 987 0026 oben 115 988 0081 unten
114/115	Geräusch am Dachlängs und Querträger	1. Dach Längs und Querträger müssen zur Aussenhaut ab Esben- saulemit Moltopren überklebt werden.

Typ	Ursache	Abhilfe
108/109		2. Dach Längs und Querträger mit Moltopren rundum abkleben

4 Typ	Ursache	Abhilfe
114/115	Geräusch zwischen Vorderkotflügel und Mittelstück unter Windschutz	1. Mit einem scharfen Messer (Rasierklunge) Lack trennen und Öl einspritzen.
115/108	Chromstab macht am Vorderkotflügel Geräusche	1. Chromstab demontieren. Distanzclipse montieren. Teilenr. 108 671 0197 klein " " 0198 groß 2. Durch unterlegen von Plaste
1/115	Armaturenbrett macht Geräusch	1. Befestigungsmuttern nachziehen. 2. Schrauben an Entfroster düse nachziehen.(108)

3 Typ	Ursache	Abhilfe
114/115	Verschluss vom Frischluftgehäuse macht Geräusch	3. Clipse an Entfrosterdüse auswechseln. 114/115 1. Verschluss auf Spannung bringen <i>Schrauben im Frischluftgehäuse einsetzen.</i>

~~2. Bodenverwundung~~

114/115

Wasserrohr steht an der rechten
Diagonalstrebe von der Stirnwand
zum Längsträger an.

1. Gummischlauch über Wasserrohr
ziehen

114/115

Oldruck Messleitung steht an der
Entfrosterdüse an.

2. Wasserrohr spannungsfrei
montieren

1. Auf die Entfrosterdüse Filz
aufkleben

114/115

Handschuhkasten steht an der Quer-
traverse an.

1. Filz auf die Quertraverse
kleben

114/115
108/109

Handschuhkasten Deckel poltert

1. Im Scharnier zuviel Spiel

115
109Heizhebelwerk steht an Quertraverse
an

1. Auf Quertraverse Filz aufkleben

alle

Abrissgeräusch am Pralltopf

1. Zwischen Topf und Aluminiumring
Öl einspritzen

alle

Signalring macht Geräusche

1. Kontakplatte mit stärkeren
Federn einbauen (Kontakplatte
ist nicht mehr einstellbar)

7. Typ	Ursache	Abhilfe.
114/115	Abrissgeräusch im Dach hinten links und rechts (Hecksäule-Fondtüröffnung)	2. Zwischen Kontaktplatte und Signalring Kunststoffscheibe einlegen 1. Mit einem Leder überzogenes Holz, kurze Schläge in der Rundung anbringen 2. Himmel abgarnieren und Öl zwischen Falzblech und Dachrandträger einspritzen 3. Schweißpunkte am Falzblech aufbohren und eine Lochschweißung (Falzblech - Dachrandträger) anbringen

114/115

Fremdkörper im Luftkanal unter
Hutablage (Popriet Rückstände)

1. Klebstoff durch die Lufteintritt-
schlitze am Heckfenster einfließen
lassen.

114/115

Kofferboden poltert am Kraftstoff-
tank

1. Weichgummiestreifen auf den Tank
aufkleben. 2 kurze 1 langen
Teile Nr. 115 987 0214 kurz *short*
115 987 0314 lang *long*

114/115
108/109

Außenhaut vom Kofferdeckel poltert
am Verstärkungsrahmen

1. Zwischen Außenhaut und Ver-
stärkungsrahmen Weichgummi-
keile legen. Links und rechts dick
in der mitte einen dünnen.
Teile Nr. 115 758 0897 dick
115 758 0997 dünn.

114/115

Schottwand in Mittelsaule lose

1. Mit einem gekröpften Flacheisen
Schottwand in Mittelsaule weg-
drücken.

114/115 ✓

Geräusche an der Schließöse

1. Am Schließösenzahn mit einer Dreikantschaber Kante brechen.
(Neue Schließöse seit Nov. 1965)

2. Bei genieteten Schließösen, et.
Öl zwischen Schließösenkopf und
Grundplatte einspritzen.

3. Schließöse ausbauen und Niet-
kopf ölen.

4. Schließöse erneuern.
(Beim Schließösen erneuern
sollte man auch das Schloss
mit erneuern)

10 Typ	Ursache	Abhilfe
114/115 R 4372 4373 4374 4379	Geräusche am Türschloss	1. Schloss zur Schließöse richtig einstellen. 10 - 30 Kp Schließdruck 2. Drehfalle reinigen und mit Retinac G (Shell 24) fetten
114/115 108 4380	Geräusche am Sicherungsknopf	1. Sicherungsgestänge muß gegen Winkelhebel des Schlosses drücken. (leicht verbiegen) 2. Sicherungsfeder zu schwach oder ausgehängt. Neue Sicherungsfeder 4/10 mm einbauen.

114/115
108

Gummigeräusche an den Türen

Z 3354

1. Türen richtig einstellen.
Abstand vom Rahmen zur
Anlagekante soll zwischen
21 und 23 mm betragen.

2. Anlagekanten mit Benzin säubern.

3. Gummi mit einem Lappen säubern.
Anschließend mit OREL ein-
sprühen und ziehen lassen.
Diesen Vorgang 2-3 mal wieder-
holen.
Teile Nr. für OREL
000 989 0660

4. Gummirahmen mit Noppen und
Rillen einbauen.
Seit Mai 1969 serienmäßig
eingebaut.

5. Mit Kreido einstreichen
Türe schließen (nicht zu-
schlagen)

R 4513
114/115/108

Typ	Ursache	Abhilfe
114/115	Mech.+ Elektr. Schiobedach macht Geräuscho. S.J. 66 Gr. 60 = 81 Juni 1969 Mettalischer Schlag am Deckel Deckel poltert (mechanisches Schbd)	1. Auflaufkeil richtig montieren Sicherheitschraube muss bei geschlossenem Dach vom Auflaufkeil 1 mm Abstand haben. 2. Führungsrohr an Transportbrücke genau einstellen. Abstand nach vorne 340 mm 1. Filz am Deckel aufkleben. 1. Federn an den Führungslaschen auswechseln. Wenn vorhanden Federn vom E.-Schbd. einbauen.

114/115

Geräusch am Schiebedach Himmel

2. Vorriegelungs Gestänge nachstellen.

1. Schbd. Himmel ausbauen und prüfen ob die Durchbiegung in Längsrichtung 40 - 50 mm beträgt. Event. nach biegen.

2. An den beiden hinteren
Ecken Gleitschuhe aufnieten
115 782 2357

3. Die Nieten zusammen klopfen, so daß sie nicht über das Leder gehen.

114/115	Ursache	Abhilfe 76
114/115 103	Stossdämpfer poltert	1. Oberes Gummilager entspannen. Gewidegang muß sichtbar sein. 2. Untere Tellerscheibe austauschen und mit der Nut nach unten montieren. Teile Nr. 115 326 0567 3. Obere und untere Befestigung mit einer Lehre genau fluchten
114/115	Gumminanschette von der Lenkspindel macht Geräusch.	1. Mit Fett neu füllen

114/115
108Wasserablaufschlauch vom Schiebedach
macht in der Vorbausäule Geräusche

1, Schlauch leicht einfetten

1 Tm	Ursache	Abhilfe
114/115	Luftklappen pfeifen	1. Klappen richtig einstellen 2. Klappen mit Moltopren abkleben (S.J. Nr. 100 Gr. 83 Sept.1968) 3. Bei zu leicht gehenden Klappen schließen diese von selbst. Stahldraht heraus nehmen und leicht durchbiegen.
114/115	Frischlufklappe undicht	1. Gestänge richtig einstellen Regulierhebel muss von der Mittelstellung aus noch 18-20 mm nach rechts verschiebbar sein.

114/115
108

Windgeräusche an den Türen

1. Fensterführung an den oberen Ecken mit schwarzem Klebeband abkleben

4814



4815

2. Mosgummikeil in die Ecken der Fensterrahmen kleben.

108 725 0098 hinten

115 " 0998 vorn

4816

4817

4818



3. Keilblenden abdichten
Ova Formstück

4. Chromrahmen an den Türrahmen mit flüssigen Terostad abdichten vor allem Typ W 109
415 000 989 9885

Typ	Ursache	Abhilfe
4811 4811 4812 108/109		20 5. Drehfenster in den Ecken dicht machen. Notfalls Gummi auswechseln. 6. Gestänge richtig einstellen 7. Übergang Vorderkotflügel zur Fahrertür richtig einstellen. Fahrertür soll 1 mm tiefer liegen als Vorderkotflügel. 8. Fahrertür - Fondtür. Fondtür soll 1 mm tiefer liegen als Fahrertür 9. Fondtür - Hinterkotflügel. Hinterkotflügel soll 1 mm tiefer liegen als Fondtür.
114/115 108/109	Windgeräusch am Schiebedach	1. Deckel richtig einstellen. Vorne 1 mm tiefer hinten 1 mm höher.

1 Typ	Ursache	Abhilfe
114/115	Wasserkasten undicht. Wasser kommt in den Innenraum	Lufteintrittsblende demontieren Die Punktnaht zwischen Stirnwand und Wasserkasten mit Terrosen ab- dichten.
"	Wasser tropft auf den linken Fuß beim Fahrer.	Farbablaufloch links hinten am Wasserkasten mit einer Blindtülle verschließen.
"	Wassereintritt über die Heizung in den Fondraum.	1. Wasserabweisblech am Gebläse im Wasserkasten montieren. (siehe S.J.Nr. 40 Gr.83 April 63.) 2. Die untere Befestigungsschraube von Gebläse undicht. Mit Terrosen 412 abdichten

114/115

Wasser in Kabelabdeckeschiene sowie
im Fondraum

3. Wasserablaufventile gehen zu
schwer, mit einem glühenden
Schweißdraht 3mm 1-2 Löcher
einbrennen.

1. Türgummi liegt im Schlossbereich
schlecht an und dichtet nicht ab.
Türeinstellung überprüfen.

2. Gummi ist lose. Neu ankleben

3. Türgummi auswechseln

3 Typ	Ursache	Abhilfe 23
114/115 ✓	Wasser im Fußraum vorne	1. Die Befestigungsschrauben von der Fußfeststellbremse sind undicht. Von aussen mit Terrosen 412 abdichten. 2. Die Befestigungsschrauben von der Pumpe für Scheibenwischanlage sind undicht. Von aussen mit Terrosen 412 abdichten. 3. Gummitülle von der Tachometerwelle und Kupplungsleitung auf Dichtheit prüfen, bei Undichtheit mit Terrosen 412 abdichten. 4. Anschlag vom Gaspedal ist undicht. Neue Dichtung verwenden. Vorsicht beim einsetzen und verdrehen, Dichtung legt sich übereinander.

114/115 ✓

Für den nachträglichen Einbau von Zentralverriegelung und elektrischen Fensterhebern sind die Löcher in der Mittelsaule und Vorbausäule vorgestanzt

1. Die vorgestanzten Löcher mit Unionzement Terrokal 412 abdichten, anschließend mit Farbe überstreichen

✓
Abdichtung am Tunnel bei Wagen mit Lenkradschaltung ist undicht.

1. Neue Abdichtung 115 683 0098 montieren.

Der Abdichtgummi hinten am Schiebedach hat zu wenig Anpressdruck.

1. Neuen Abdichtgummi einbauen 115 782 0198

✓
Die Befestigungsschrauben von den Haltegurten sind undicht.

1. Mit Terrosen 412 abdichten

114/115

Wassereintritt im Kofferraum

1. Alle Schweißnähte müssen wandfrei abgedichtet sein.

Lackablaufdeckel undicht

2. Lackablaufdeckel von unten und oben mit Terokal Unionzer 412 oder Natocal Dichtungsmasse 5154 Teile Nr. 000 989 1071 abdichten.

Punktnaht am Tankeinfüllstutzen undicht

1. Punktschweißnaht mit Terokal 412 abdichten

Naht in der Heckentlüftung undicht

1. Mit Teroson Abdeckpaste 7942 grau links und rechts abdichten. Anschliessend mit der gleichen Farbe wie der Wagen hat nachstreichen.

Typ	Ursache	Abhilfe
114/115	Wasser kommt durch die Heckleuchte	1. Rändelmutter nachziehen 2. Gummirahmen mit Terokal abdichten. 3. Gummi auswechseln
	Clipse für Kennzeichenbefestigung sind undicht	1. Schrauben lösen und über Kreuz anziehen.

Typ	Ursache	Abhilfe
114/115 R 411	Geräusch am Luftaustritt Dach	1. Moltoprenkeil montieren Teilen. 115 691 0530 2. Verbindung Hecksäule zum Dach Ova Formkeil montieren Teilen. 115 691 0198

Nr	Ursache	Abhilfe
14/115 <i>R. 112</i>	Geräusch in Kofferraum	1. Der Anschluss vom Luftkanal unter der Hutablage zur Hecksäule muß einwandfrei dicht sein. Bei Undichtheit mit Terrosen abdichten. Terrosen 412
14/115		2. Das Loch für das Führungsrohr vom Teleflexzug (Schiebedach) muss verschlossen werden. (Selbstklebende Bitumenpappe)
114/115		3. Alle Durchbrüche in der Trennwand zum Kofferraum müssen verschlossen sein. (Stossdämpfer)

Typ	Ursache	Abhilfe
115	Wassereintritt durch das Heckdeckelschloss Siehe S.J. Nr. 6 vom Januar 1969 Gr. 60 - 81	2. Clipse mit Terokal abdichten 1. Mit Abdeckpaste 7942 grau um den schließzylinder und die Gewindebolzen der Abdeckung einen Ring Dichtungsmasse legen. 2. Gummidichtung 115 758 0891 auswechseln.